

# 8 表面材、端部カバーの取り付け

## 1 表面材・端部カバーを取付けて仮組みします。


- ①端部カバー(手がかり付)をベースに差し込む。
- ②表面材を端部カバーに差し込んで仮固定する。

### 注意

- 表面材のカット面が必ず端部にくるようにセットしてください。
- 表面材・端部カバーを仮固定した状態で洗い場に設置し問題ないことを確認してください。
- 表面材同士を押しあてて、すき間が生じないようにしてください。


### 警告

- 必ず実行  
表面材のカット面は端部カバーで覆うこと  
カット面で指をけがする原因になります。

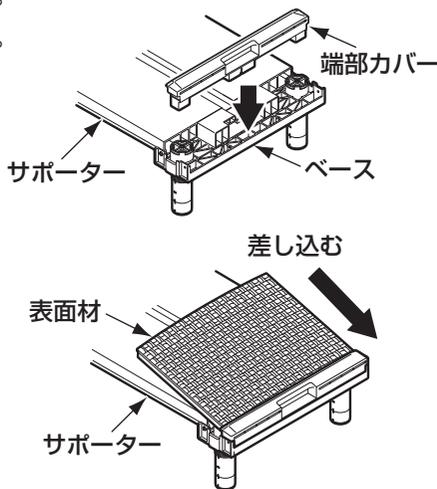

## 2 端部カバー・表面材を取付ねじで固定します。


- ①端部カバーは、まず裏面2カ所を取付ねじ(42mm)でベースに固定する。次に、側面2カ所を取付ねじ(15mm)でベースに固定する。  
※ねじの締めすぎにご注意ください。  
※電動ドライバー使用のときは小さいトルクに設定してください。  
※インパクトドライバーは使用しないでください。  
※付属の取付ねじをご使用ください。

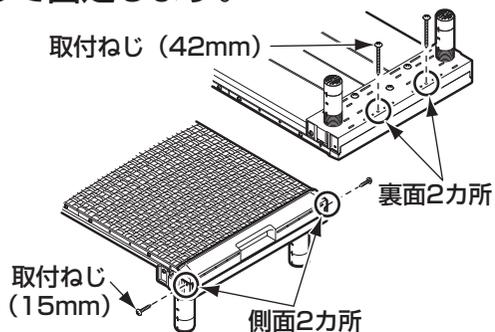

- ②表面材は、側面4カ所を取付ねじ(15mm)でサポーターに固定する。

### ポイント


4隅の穴を利用するが、端の穴がベースにかかる場合は、隣の穴を利用してください。

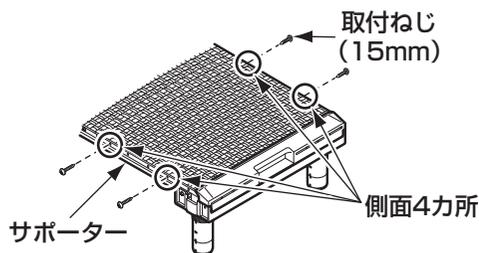

# 9-1 すき間調整材の取り付け・ラベル貼り付け

## 1 すのこを敷き詰めて、すき間を測る

- ①表面材から壁までのすき間:A寸法を測る。

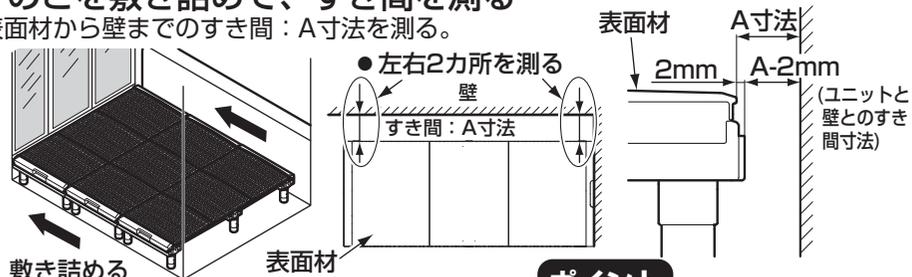

### ポイント

ユニットと壁とのすき間寸法=A-2mm

## 2 A-2mmが5mm以上の場合

### すき間アジャスターを両端のベースに2カ所取り付ける

- ①ベース裏面取付穴2カ所にすき間アジャスターの長穴をあわせ、取付ねじ・平座金をセットしてすき間アジャスターを仮止めする。
- ②すき間寸法(A-2mm)にあわせてすき間アジャスターの位置を調整する。
- ③すのこを床に敷き、すき間アジャスターと壁とのすき間がないことを確認する。すき間アジャスターと壁とのすき間がある場合は、再度すき間アジャスター位置を再調整する。
- ④位置が決まったらすき間アジャスター後方2カ所の穴にも平座金をセットして取付ねじで固定し4カ所のねじをしっかりと締め付ける。

取付ねじ(15mm)

平座金

仮止めする

すき間アジャスター

ベース

長穴

### ポイント

上下の向きは図のとおりにする。

取付穴(2カ所)

調整する


↑ ↓

すき間アジャスター

この位置をベース目盛りのA-2mmの位置にあわせて仮止めする。


### 注意

すき間アジャスターと壁とのすき間がなくなるように調整する。

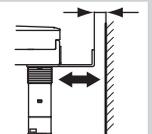

### 警告

必ず実行  
ユニット長辺側と壁とのすき間が5mm以上ある場合は、ユニット長辺側の両端にすき間アジャスターを取り付けること。すき間アジャスターは、壁とのすき間がないように取り付けること。ユニットがずれて転倒してけがをする原因になります。

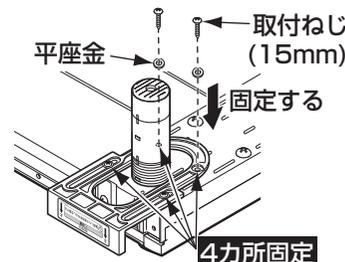

4カ所固定



### 3 A-2mmが1mm以上の場合

#### すき間カバーをカットし、ユニットに取り付ける

※すき間カバーの長さ幅をカットして調整します。


長さ→ユニットの長さにあわせる  
幅→すき間寸法A-2mmにあわせる

(1)すき間カバーを裏向きにして、切断線を油性マーカーなどでひく

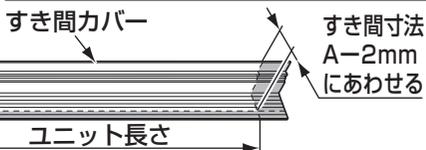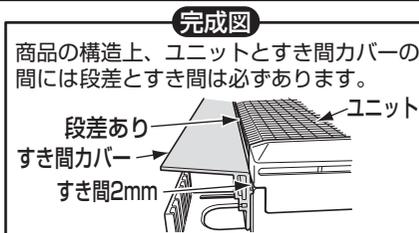


#### 注意

すき間カバーの幅は壁とのすき間が5mm以下にする

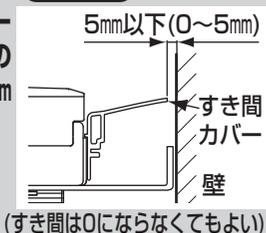

#### ポイント

切断線はA-2mmよりも幅が小さくなる溝の中で、最もA-2mmに近い溝に引く



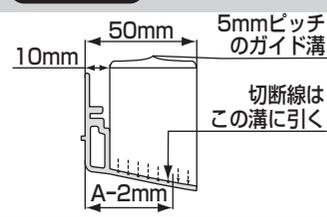


#### 警告

ユニット長辺側と壁とのすき間が1mm以上ある場合はすき間カバーを取り付けることすき間カバーは壁とのすき間が5mm以下になるように取り付けること  
必ず実行 指を挟みけがをする原因になります。

(2)切断線にあわせてカットする

- ①長さ調整寸法にあわせてノコギリでカットする。
- ②すき間調整寸法にあわせて、プラスチックカッターまたはのこぎりでカットする。
- ③付属のサンドペーパーでカット面のバリ、エッジを取り除いてください。最後に触手にてバリ・エッジがないこと確認してください。

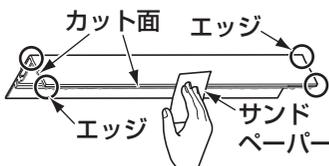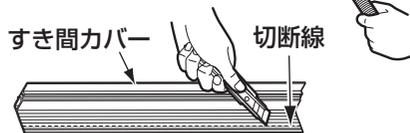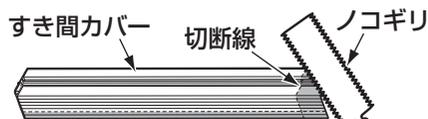


#### 警告

すき間カバーのカット面のバリ・エッジ、四隅のエッジを処理すること  
必ず実行 バリ、エッジ部を触り、けがをする原因になります。



(3)すき間カバーを取り付ける

#### ポイント


ねじ止めはすべてのベースに各2カ所ずつ行う

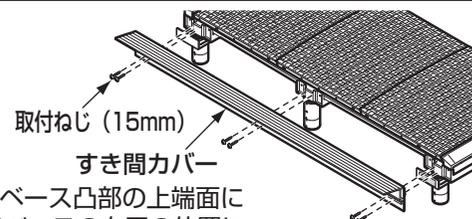

①すき間カバーの突起部をすべてのベース凸部の上端面に載せて押し当て、すき間カバーの各ベースの右図の位置に2カ所ずつ油性マーカーなどでマークをつけます。

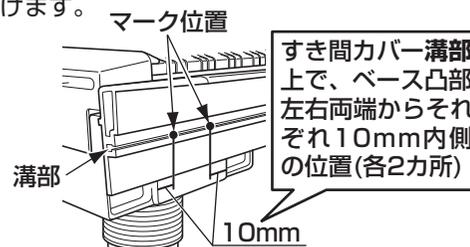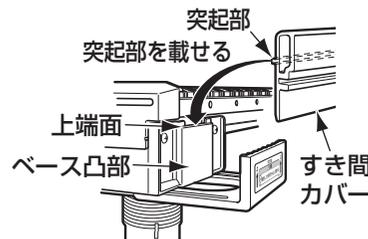


②すき間カバーのすべてのマーク位置にドリルでφ4.5の下穴をあけます。

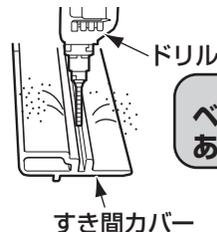

#### 注意

ベースには下穴をあけないこと!

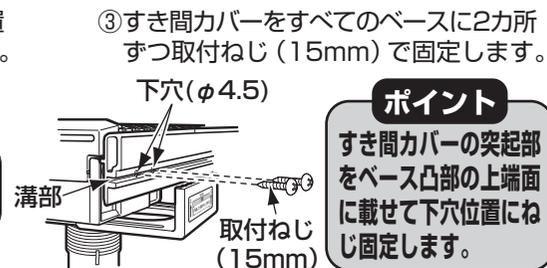

#### ポイント

すき間カバーの突起部をベース凸部の上端面に載せて下穴位置にねじ固定します。

### 4 注意ラベルを貼り付ける

すき間カバーの上面にすき間カバー同梱の注意ラベルを貼り付ける。  
すき間カバーの幅が狭く(35mm未満)、ラベルが上面に貼れない場合は、浴室壁など目立つ部分に貼り付ける。

### 5 番号ラベルを貼り付ける

各ユニットの裏面などに番号ラベルを貼り付ける。(各ユニットの設置した位置・向きがわかりやすくなります。)  
浴室の壁面(ユニットで隠れる下の部分)にユニットにあわせて番号ラベルを貼ると、さらにわかりやすくなります。

## 10 施工後の確認

同梱の組立設置後の確認シートに沿って確認してください。

※この施工説明書と同梱の取扱説明書と組立設置後の確認シートは、必ずお客様にお渡しください。